


【部屋番号】

- No.1 玄関
- No.2 職員室・保健室
- No.3 保育室(りんご)
- No.4 保育室(ばなな)
- No.5 廊下
- No.6 物入れ(どうぐのへや)
- No.7 便所①
- No.8 遊戯室(ホール)
- No.9 預かり保育の部屋①
- No.10 便所②
- No.11 預かり保育の部屋②
- No.12 テラス
- No.13 外部

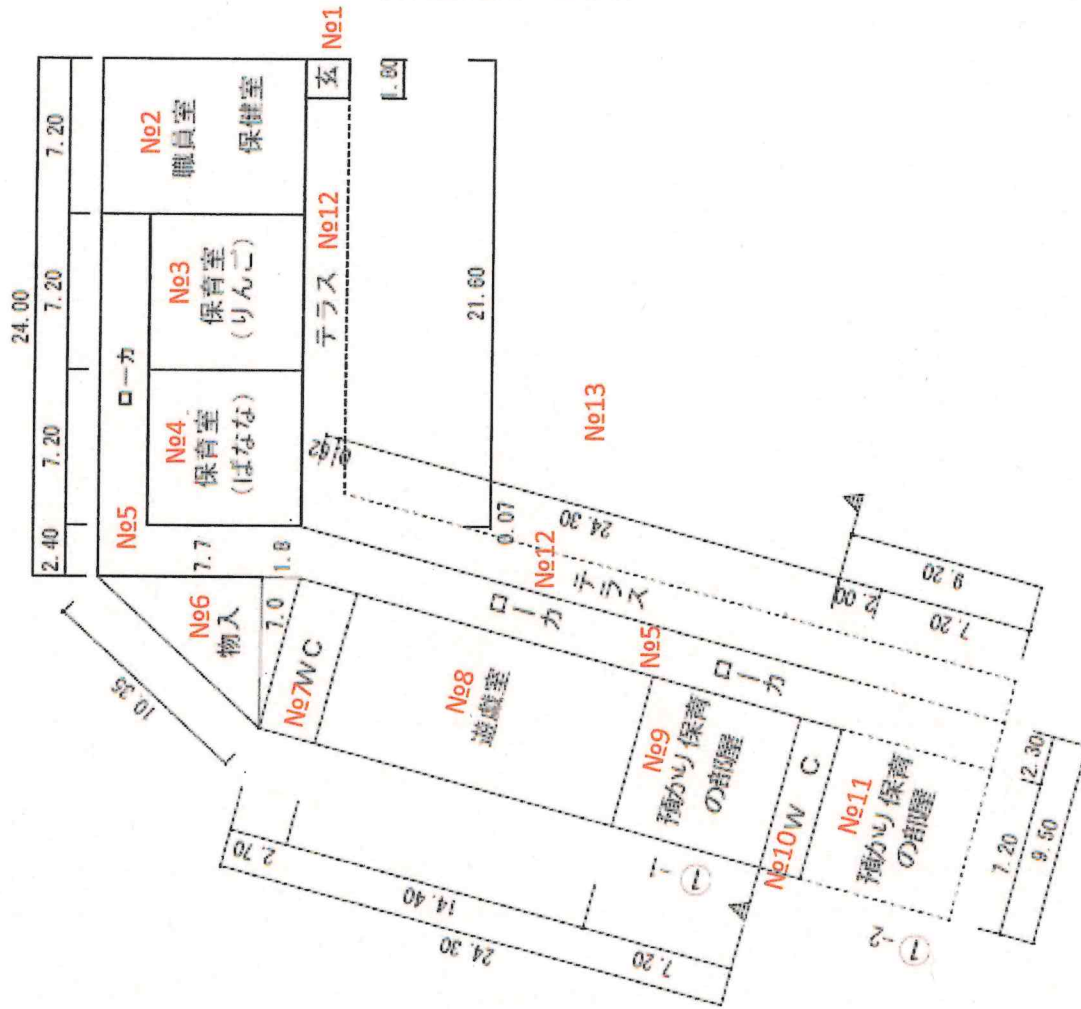

# 石綿事前調査結果詳細表

建物名 鶴見幼稚園

No.	階	部屋名・設備	部位	書面調査		目視調査		気つき事項	建材番号	石綿の有無	判断根拠 下記参照	結果		
				建材名、製品名等	整合性 確認	劣化状況 下記参照	建材名、製品名等					劣化状況 下記参照	添付資料	材料 レベル
1	1	玄関	床	-	-	-	フロアリング			無	d		-	
				-	-	-	木製巾木			無	d			-
				-	-	-	化粧合板			無	d			-
				-	-	A	ハルプセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	
2	1	職員室・保健室	床	-	-	-	コンクリート			無	d		-	
				-	-	-	木製巾木			無	d			-
				-	-	-	化粧合板			無	d			-
				-	-	A	ハルプセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	
3	1	保育室(びんご)	床	-	-	-	コンクリート			無	d		-	
				-	-	-	木製巾木			無	d			-
				-	-	-	化粧合板			無	d			-
				-	-	A	ハルプセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	
4	1	保育室(びなな)	床	-	-	-	コンクリート			無	d		-	
				-	-	-	木製巾木			無	d			-
				-	-	-	化粧合板			無	d			-
				-	-	A	ハルプセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	
5	1	廊下	床	-	-	-	コンクリート			無	d		-	
				-	-	-	ゴムシート			無	d			-
				-	-	-	木製巾木			無	d			-
				-	-	A	化粧合板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	
5	1	廊下	床	-	-	-	コンクリート			無	d		-	
				-	-	-	石膏ボード			無	d			-
				-	-	-	木製巾木			無	d			-
				-	-	A	化粧合板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	

【劣化状態】

- A. 劣化なし(毛羽立ち等の疑念)
- B. やや劣化(部分的に剥離、欠けがある)
- C. 劣化(全体的に剥離、垂れ下がり)

【判断根拠】

- a. 国土交通省・経済産業省 石綿含有建材のデータベース
- b. 製造メーカー等の証明書・ホームページ
- c. 分析による
- d. 材料から無含有が明らかでないもの

No.	階	部屋名・設備	部位	書面調査		目視調査		結果		材料レベル	
				適合性 確認	劣化状況 下記参照	建材名、製品名等	気づき事項	建材番号	石綿の有無		判断根拠 下記参照
6	1	物入れ(どうぐのへや)	床	-	-	コンクリート		無	d		-
			巾木	-	-	木製巾木		無	d		-
			壁	-	-	化粧合板		無	d		-
			天井	-	A	バルブセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI178084-01Z-1-001	有	C	1	3
7	1	便所①	床	-	-	モザイクタイル	タイル用接着剤に含有の可能性あり	不明			3
			壁	-	-	モザイクタイル	タイル用接着剤に含有の可能性あり	不明			3
			天井	-	-	EP塗装	下地調整材なし	無	b	2	-
			床	-	A	バルブセメント板	2024年9月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI178084-01Z-1-001	有	C	1	3
8	1	遊戯室(ホール)	床	-	-	コンクリート		無	d		-
			巾木	-	-	木製巾木		無	d		-
			壁	-	-	化粧合板		無	d		-
			天井	-	-	壁紙	白色	不明		3	3
9	1	預かり保育の部屋①	床	-	-	壁紙	木目調	不明			3
			巾木	-	-	壁紙		不明			3
			壁	-	-	バルブセメント板	2024年5月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI178084-01Z-1-001	有	C	1	3
			天井	-	-	コンクリート		無	d		-
10	1	便所②	床	-	-	木製巾木		無	d		-
			巾木	-	-	化粧合板		無	d		-
			壁	-	-	バルブセメント板	2024年5月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI178084-01Z-1-001	有	C	1	3
			天井	-	-	モザイクタイル	タイル用接着剤に含有の可能性あり	不明		3	3
10	1	便所②	床	-	-	□100タイル	タイル用接着剤に含有の可能性あり	不明			3
			壁	-	-	仕上塗材(リシン吹付け)		不明			3
			天井	-	-	バルブセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI178084-01Z-1-001	有	C	1	3
			床	-	-	バルブセメント板		不明			3

【劣化状態】

- A. 劣化なし(毛現立ち等の軽微)
- B. やや劣化(部分的に剥離、衣けがある)
- C. 劣化(全体的に剥離、垂れ下がり)

【判断根拠】

- a. 国土交通省・経済産業省 石綿含有建材のデータベース
- b. 製造メーカー等の説明書・ホームページ情報
- c. 分析による
- d. 材料から無含有が明らかなもの

No.	階	部屋名・設備	部位	書面調査		目視調査		結果						
				建材名、製品名等	整合性確認	劣化状況 下記参照	建材名、製品名等	気づき事項	建材番号	石綿の有無	判断根拠 下記参照	添付資料	材料 レベル	
11	1	預かり保育の部屋②	床	-	-	-	コンクリート		無	d		-		
			巾木	-	-	-	木製巾木		無	d		-		
			壁	-	-	-	化粧合板		無	d		-		
			天井	バルブセメント板	○	A	バルブセメント板	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-001	1	有	C	1	3	
12	1	テラス	床	-	-	-	スリップシート		不明			3		
			外壁	仕上塗材	○	A	仕上塗材	2024年3月 石綿事前調査実施済 石綿分析結果報告書 報告書番号 NSI78084-01Z-1-002	8	有	C	1	仕上塗材	
13	外部	屋根	屋根	-	-	-	モルタル		無	d		-		
				-	-	-	ウレタン防水		不明				3	

【劣化状態】  
A. 劣化なし(毛羽立ち等の懸念)  
B. やや劣化(部分的に剥離、欠けがある)  
C. 劣化(全体的に剥離、垂れ下がり)

【判断根拠】  
a. 国土交通省・経済産業省 石綿含有建材・タペース  
b. 製造メーカー等の証明書・ホームページ情報  
c. 分析による  
d. 材料から無含有が明らかでないもの





